Guía del usuario

CRAFTSMAN®

Pinza termométrica tipo K para tubo

MODELO No. 82380

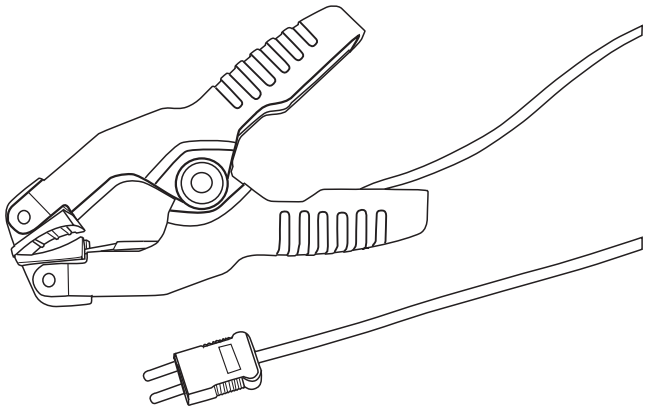

PRECAUCIÓN: Lea, comprenda y siga las Instrucciones de operación en este manual antes de usar el producto.

© Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.craftsman.com 020808

CRAFTSMAN GARANTÍA TOTAL POR UN AÑO. Si este producto falla debido a un defecto de materiales o mano de obra dentro de un año de la fecha de compra, REGRÉSELO A CUALQUIER TIENDA SEARS U OTRO CENTRO DE VENTAS CRAFTSMAN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para reemplazo sin costo. Esta garantía la otorga derechos legales específicos, además de otros derechos variables entre estados que usted pueda tener. Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

Operación

1. Use el conector subminiatura del termopar tipo K, y enchufe el 82380 en un instrumento de medición compatible con el tipo K.
2. Encienda el instrumento de medición y seleccione la escala adecuada.
3. Lea la temperatura en el instrumento de medición. Cuando no se aplica calor o frío al termopar, el instrumento de medición deberá indicar la temperatura ambiente.
4. Presione los mangos de resorte para abrir las quijadas de la pinza.
5. Asegure las quijadas del detector alrededor del tubo que va a medir.
6. Lea la temperatura.

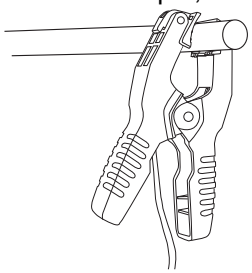

Nota: Para tener mejores resultados, la superficie deberá estar limpia de impurezas o sustancias que inhiban el contacto térmico.

Especificaciones

Escala de temperatura -20 a 93°C (-4 a 200°F)

Sensor tipo	Termopar Tipo K
Precisión	±5% Escala
Tamaño del tubo	Diámetro de 6.35mm (0.25”) a 38mm (1.5”)
Longitud del cable	0.9m (36”)